IVECO

Wissensdatenbank-Artikel

Die Ölstandsanzeige führt keine Neuberechnung des Füllstands durch

KA-ID: KA000002657

Symptom

Die Ölstandsanzeige führt keine Neuberechnung des Füllstands durch.

Möglich nach einem Wartungseingriff / Ölaustausch, Betankung oder Reparatüreingriffen am Fahrzeug.

Auflösung

Dieses Verfahren befolgen:

1. Den Motor einige Minuten starten.
2. Den Motor abstellen, die Türen schließen und verriegeln, um alle CAN-Kreisläufe zu trennen.
3. Mindestens 20 Minuten warten (die Zeit hängt von der Motortemperatur ab).
4. Die Türen entriegeln und öffnen und die Zündung einschalten.
5. Die Anzeige am IPC kontrollieren.

Die Berechnung erfolgt nur, wenn zuvor die Türen geschlossen und verriegelt wurden!

Gewährleistung

Es gelten die allgemeinen Garantiebedingungen.

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken.

Dieser Artikel erteilt keine Genehmigung zur Durchführung von Garantieeingriffen. Die Genehmigung muss in der üblichen Weise eingeholt werden.

War diese Information hilfreich? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Gruppenkomponente

54.27.20 MOTOR - ÖLSTAND - ÖLSTAND-DISPLAY

Veröffentlichungsdatum

10.10.2018

Motorentyp

F1_____

Region der Werksproduktion

EMEA